



Klooster & Beeld

Onderhoud/repairatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Venray

2017 Logboeknr: 26-01-01



Kunstenaar : Dolf Wong Lun Hing
Titel : "De Schaapskudde"
Eigenaar : Gem. Venray
Materiaal : brons op gemetselde sokkel
Kleur : patinebruin/zwart en grijs
Plaats : Venray
Op de hoek van De Bleek
en Schoolstraat
Jaar van
plaatsing : 1988
(in 1990 verplaatst naar
huidige locatie)

* foto 1 van 33

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. reparatie/ d.d. 29-08-2016 :

- Slecht
- Bronzen beeld in opslag nadat deze van zijn sokkel getrokken is.
- 10x schaapspootjes afgebroken, 9 stuks ontbreken
- Grote scheur in het brons bij herder
- 1x gaatje in het brons bij een schaap
- Deel van de herdersstaf ontbreekt
- Beschadigingen op diverse plaatsen door de val van de sokkel
- Afmeting kunstwerk ± 120 x 120 x 50 cm
- Afmeting sokkel ± Ø 100 cm, hoogte ± 130 cm.

Uit te voeren werkzaamheden:

- Uittakken verankering in sokkel
- Grondig schoonspuiten m.b.v. hogedruk
- Transporteren Venray → werkplaats Klooster & Beeld Bergeijk
- Grondig schoonmaken
- 9x pootjes bijmaken en gieten in brons
- 10x pootjes lassen aan kunstwerk
- Repareren van de scheuren, bijwerken van beschadigingen en patineren
- Draadeinden van M18 RVS aanbrengen aan beeld
- Geheel oppoetsen, in de was zetten en uitboenen
- Transporteren werkplaats Klooster & Beeld Bergeijk → Venray
- Plaatsen op sokkel d.m.v. instorten in beton

Volgend geadviseerd onderhoud 2018



Klooster & Beeld

Onderhoud/repairatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Venray

2017 Logboeknr: 26-01-02

Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:

- Grondig schoonmaken
- 9x pootjes bijmaken en gieten in brons
- 10x pootjes lassen aan kunstwerk
- Herdersstaf verlengen
- Repareren van de scheuren, bijwerken van beschadigingen en patineren
- Draadeinden van M18 RVS aanbrengen aan beeld
- Geheel oppoetsen, in de was zetten en uitboenen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Transporteren Venray → werkplaats Klooster & Beeld Bergeijk
 - Uitkappen verankering in sokkel
 - Grondig schoonspuiten m.b.v. hogedruk
 - Transporteren werkplaats Klooster & Beeld Bergeijk → Venray
 - Plaatsen beeld de op sokkel d.m.v. instorten in beton
- Omgeving : goed
- Verlichting : eventueel met spot aanlichten

& Beeld

houd/repairatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Venray

2017 Logboeknr: 26-01-03

Foto's werkzaamheden:

Staat zoals aangetroffen:



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6

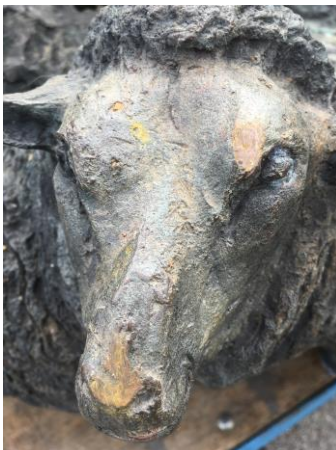


foto 7



foto 8



foto 9

Onderhoud / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Venray

2017 Logboeknr: 26-01-04

Foto's werkzaamheden reparatie:



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13



foto 14



foto 15



foto 16

Onderhoud / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Venray

2017 Logboeknr: 26-01-05

Foto's werkzaamheden reparatie:



foto 17

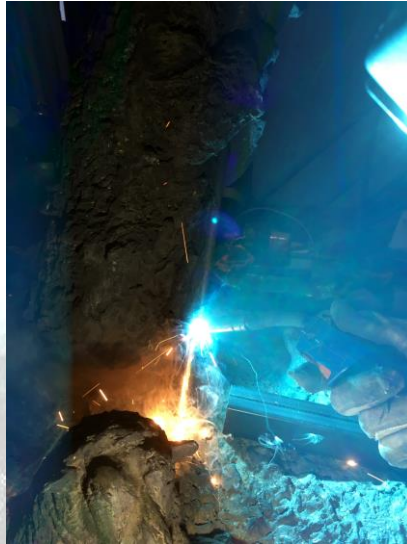


foto 18

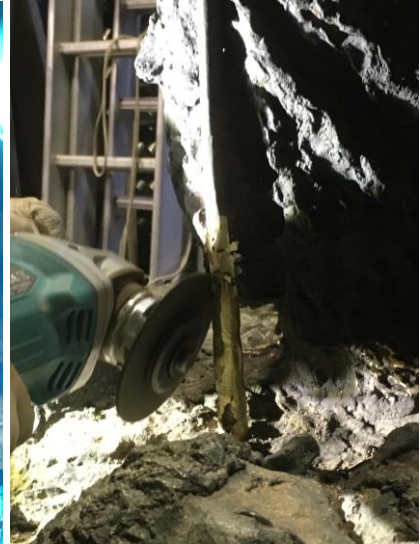


foto 19



foto 20



foto 21



foto 22



foto 23

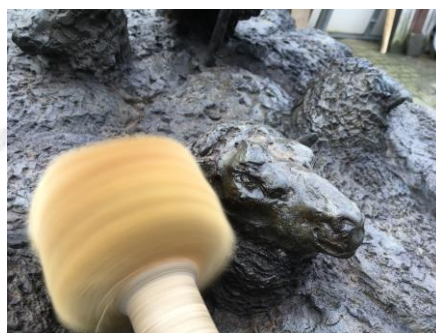


foto 24



foto 25

Onderhoud / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Venray

2017 Logboeknr: 26-01-06

Foto's werkzaamheden reparatie:



foto 26



foto 27



foto 28



foto 29



foto 30



foto 31



foto 32 (voor reparatie)



foto 33 (na reparatie)

houd / reparatie